

វិសមភាពនៃសំណង់ប្រាសាទក្នុងរាជ្យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី២

តាមការសិក្សាលើរចនាសម្ព័ន្ធប្រាសាទ បែបបទទម្រង់នៃប្រាង្គសំខាន់ និងក្បាច់លម្អនៅលើប្រាសាទទាំងនោះ ធ្វើអោយអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានសន្និដ្ឋានថា ប្រាសាទមួយចំនួនត្រូវបានស្ថាបនាឡើងក្នុងចន្លោះរាជ្យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី២ (គ.ស១១១៣ដល់១១៥០) ឬយើងអាចនិយាយបានថាក្នុងរចនាបថអង្គរវត្ត។ ប្រាសាទទាំងនោះ មានដូចជា ប្រាសាទអង្គរវត្ត ធម្មនន្ទ ចៅសាយទេវតា បន្ទាយសំរែ វត្តអធ្មារ បេងមាលា (ប្រាសាទទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អង្គរ) ប្រាសាទព្រះខ័នកំពង់ស្វាយ (កំពង់ធំ) ប្រាសាទវត្តឯកភ្នំ (បាត់ដំបង) ប្រាសាទភិម័យ (ស្រុកសៀម) ជាដើម។

លក្ខណៈជារួមនៃប្រាសាទទាំងនេះ (លើកលែងប្រាសាទអង្គរវត្ត) ជាទូទៅ មានប្រាង្គសំខាន់នៅចំកណ្តាល បន្តដោយសំណង់វែងលយទៅមុខ (មណ្ឌប) និង ព័ទ្ធដោយកំពែង១ជាន់ធ្វើពីថ្មបាយក្រៀមលាយថ្មភក់ និងមានក្លោងទ្វារនៅតាមទិសទាំង៤ (រូបលេខ១៖ ប្លង់គំរូទូទៅ) ដូចជា៖ ប្រាសាទធម្មនន្ទ (រូបលេខ២-៣) ចៅសាយទេវតា (រូបលេខ២-៥) វត្តអធ្មារ (រូបលេខ៦-៧) ព្រះខ័នកំពង់ស្វាយ^១ (រូបលេខ៨-៩) វត្តឯកភ្នំ និងភិម័យ។ ប្រាសាទផ្សេងទៀតមានកំពែងច្រើនជាន់៖ ប្រាសាទអង្គរវត្ត (កំពែងថ្មបាយក្រៀម១ជាន់ និងថែវខាងក្នុង២ជាន់ (មិនគិតថែវរបស់រូតបាកាណា) បន្ទាយសំរែ២ជាន់ (រូបលេខ១០-១១) និងបេងមាលា២ ជាន់។ ជាធម្មតា ក្លោងទ្វារ (គោបុរៈ) ទាំង៤ទិសរបស់កំពែងទាំងនេះ តែងតែឆ្លុះគ្នាជាមួយនិងប្រាង្គកណ្តាលតាមទិសកើតលិច និងជើងត្បូង។

ក្នុងអត្ថបទខ្លីនេះ ខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចពិសេសមួយ ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវតែងចាប់អារម្មណ៍តែនៅលើប្រាសាទអង្គរវត្ត គឺភាពមិនស្មើគ្នា (ប្រវែង) នៃចន្លោះខាងជើង និងខាងត្បូងរវាងថែវទី២ជាមួយនិងរូតបាកាណា។

តើចំណុចនៃវិសមភាព (ប្រវែងមិនស្មើគ្នា) នោះនៅកន្លែងណា?

^១ Henri, Mauger, (1943:200-201)

អត្ថបទ៖ វិសមភាពនៃសំណង់ប្រាសាទក្នុងរាជ្យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី២

វិសមភាពនៃប្រាសាទអង្គរវត្ត គឺសំដៅទៅលើភាពមិនស្មើគ្នារវាងថែវទី២ និងខឿន របស់រូតបាកាណា (ប្រាង្គកណ្តាល) ដែលមានប្រវែងមិនស្មើគ្នារវាងចន្លោះនៃគោបុរៈខាង ត្បូងទៅជណ្តើរឡើងខាងត្បូងរបស់ខឿនបាកាណា និងប្រវែងពីគោបុរៈខាងជើងទៅជណ្តើរ ឡើងខាងជើងរបស់រូតបាកាណា (រូបលេខ១២-១៣)។ យើងអាចសិក្សាប្រៀបធៀបបាន តាមរយៈជញ្ជាំងខាងជើង និងខាងត្បូងរបស់ថែវទី២ ដែលមានប្រវែងមិនស្មើគ្នា។ លោក ស្រី Mannikka បានសិក្សាយ៉ាងលម្អិតលើការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនានា របស់ប្រាសាទអង្គរ វត្ត ពិសេសគឺការប្រើខ្នាតដែលទាក់ទងនឹងលោកធាតុនិយម និងតារាសាស្ត្រ។ ក្នុងនោះ លោកស្រីបានបកស្រាយអំពីភាពមិនស្មើគ្នារវាងស្ថាបនាខាងជើង និងស្ថាបនាខាងត្បូង របស់ ជញ្ជាំងខាងលិច និងខាងកើត នៃថែវទី២។ អ្វីដែលសំខាន់នោះ គឺលោកស្រីបានសន្និដ្ឋាន ថា ភាពមិនស្មើគ្នានេះ គឺទាក់ទងទៅនឹងដំណើរគោចរនៃព្រះអាទិត្យក្នុងរយៈពេល ១ឆ្នាំ នៅ ទិសខាងជើង និងខាងត្បូង (យកប្រាង្គកណ្តាលជាខ្សែចែក) ដែលទិសខាងជើងមានរយៈ ពេលវែងជាងទិសខាងត្បូង។ ដូចនេះហើយទើបបានគេស្ថាបនាជញ្ជាំងខាងជើង (ថែវ លិច និងកើត) វែងជាងជញ្ជាំងខាងត្បូង។^២

នេះជាចំណុចដែលដែលគេគិតថាភាពមិនស្មើគ្នានេះទាក់ទងនឹងដំណើរគោចរនៃ ព្រះអាទិត្យ ពោលគឺព្រះអាទិត្យរះ ឬដើរចេញពីប្រាង្គកណ្តាលរបស់អង្គរវត្តទៅទិសខាង ជើង មានរយៈពេលយូរជាងគោចរពីប្រាង្គកណ្តាលទៅទិសខាងត្បូង។ ចំនុចនេះខ្ញុំបាន បកស្រាយម្តងហើយក្នុងអត្ថបទស្សនៈនៃការស្ថាបនាប្រាសាទអង្គរវត្តជាមួយនិងចំនួន ៦ និង១២។^៣ ការកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តគឺទាក់ទងទៅនឹងដំណើរនៃព្រះអាទិត្យក្នុងរយៈ ពេល១ឆ្នាំ (៣៦៥ឬ៣៦៦) ឬ១២ខែ។ ពីខ្សែត្រង់ពីប្រាង្គកណ្តាលមកទូរចូលកណ្តាល នៅទិសខាងលិច គឺជាខ័ណ្ឌសីមារវាងខែទាំង១២។ ថ្ងៃទី២១ដល់២៣ នៃខែមិនា និងកញ្ញា គឺជាចន្លោះពេលដែលព្រះអាទិត្យបិតនៅក្នុងអ័ក្សខ័ណ្ឌចែកនេះ។ ប្រសិនបើយើងបូកបញ្ចូល ចំនួនថ្ងៃរបស់ខែទាំង៦ (២៣មិនា ដល់២៣កញ្ញា) និង (២៣កញ្ញាដល់២៣មិនា) របស់

^២ Eleanor Mannikka 1996:122
^៣ សុខ កែវ សុវណ្ណារ៉ា ២០២០:១

អត្ថបទ៖ វិសមភាពនៃសំណង់ប្រាសាទក្នុងរាជ្យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី២

ទិសទាំង២ យើងឃើញថា មានរយៈពេល១៨០ថ្ងៃដូចគ្នា មិនមានលើស ឬខ្លះទេ គឺសរុប មានចំនួន៣៦០ថ្ងៃ រីឯ៥ឬ៦ថ្ងៃទៀតជាវេលាចន្លោះដែលព្រះអាទិត្យស្ថិតនៅលើឬក្បែរ កំពូលរបស់ប្រាង្គកណ្តាលប្រាសាទអង្គរវត្ត (រូបលេខ១២)។ វាហាក់បីដូចជាមិនស្របនឹង សំណើរបស់អ្នកស្រី Mannikka លើកឡើងទេ។ ចំពោះខ្ញុំក៏មិនទាន់យល់ស្របទាំងស្រុង លើសម្មតិកម្មនេះដែរ។ នៅក្នុងក្បួនស្ថាបត្យកម្មបុរាណវិទ្យា ការស្ថាបនាប្រាសាទនានា គេតែងតែល្អចោយផ្នែកខាងជើងមានប្រវែង ឬទំហំធំជាងបន្តិច។ ទ្រឹស្តីនេះ យើង អាចយកមកធ្វើជាការបញ្ជាក់លើប្រាសាទអង្គរវត្តបាន។ ប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជាមិនត្រឹមត្រូវ ទាំងស្រុងនោះទេ ពីព្រោះខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សា និងអង្កេតលើសំណង់ប្រាសាទផ្សេងៗក្នុង រាជ្យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី២ គឺមានលក្ខណៈពិសេសមួយមិនទាក់ទងនឹងដំណើរគោចររបស់ ព្រះអាទិត្យ ដែលជាហេតុនាំអោយគេស្ថាបនាប្រាសាទអង្គរវត្តមានចន្លោះវែងខ្លីជាងគ្នា នោះទេ។ ហេតុផលសំខាន់នោះគឺទាក់ទងនឹងទិសដៅ នៃច្រកចូលសំខាន់ទៅរកប្រាង្គ កណ្តាល។ ជាទូទៅ គេតែងធ្វើអោយទិដ្ឋាប្រាសចន្លោះខាងឆ្វេងដៃ (យើងឈរបែរមុខទៅរក ប្រាង្គកណ្តាល ឧទាហរណ៍ប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវចូលពីខាងលិច យើងត្រូវបែរដើរទៅខាង កើត) ធំជាងខាងស្តាំដៃជានិច្ច។ ការធ្វើបែបនេះ ជាទូទៅគឺជាចន្លោះរវាងប្រាង្គកណ្តាល ជាមួយនិងកំពែងដែលនៅក្បែរប្រាង្គកណ្តាល ឬខឿនរបស់ប្រាង្គកណ្តាល។ ជាក់ស្តែង ប្រាសាទអង្គរវត្ត ថែវទី២ជាខឿនរបស់ប្រាង្គកណ្តាល ដូចនេះគេសង់អោយមានចន្លោះ តូចធំ ដោយធៀបនិងខឿនរបស់ប្រាង្គបុរាណ។ ចំពោះថែវទី១ (ថែវមានក្បាច់ចម្លាក់/ អ្នកស្រី Mannikka ហៅថែវទី៣) កំពែងខាងក្រៅ និងកសិន្ទ គឺមានទំហំចន្លោះស្មើគ្នា ធៀប ជាមួយប្រាង្គកណ្តាល។ ចំនុចដូចគ្នានេះ យើងអាចឃើញនៅប្រាសាទវត្តអធ្យាដែរ គឺ ចន្លោះខាងជើងធំជាងចន្លោះខាងត្បូង បើប្រៀបធៀបប្រាង្គកណ្តាលជាមួយនិងកំពែង ខាងក្រៅ។ យើងអាចអោយសម្មតិកម្មមួយបានថា ប្រាសាទអង្គរវត្ត និងប្រាសាទវត្តអធ្យា^២ ដែលមានច្រកចូលសំខាន់ពីទិសខាងលិច គឺចន្លោះខាងជើងធំជាងខាងត្បូង (ជញ្ជាំង ថែវ ឬកំពែង) ពោលគឺនៅខាងឆ្វេងដៃរបស់យើងដែលបែរទៅរកប្រាង្គកណ្តាល។ ផ្ទុយពី

^២ សុខ កែវ សុវណ្ណារ៉ា ២០២១

អត្ថបទ៖ វិសមភាពនៃសំណង់ប្រាសាទក្នុងរាជ្យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី២

ប្រាសាទ២នេះ ប្រាសាទធម្មនន្ទ ប្រាសាទចៅសាយទេវតា ប្រាសាទបន្ទាយសំរែ ប្រាសាទ
បេងមាលា ប្រាសាទព្រះខ័នកំពង់ស្វាយ និងអាចរួមទាំង (ប្រាសាទវត្តឯកភ្នំ និងប្រាសាទ
ភិម័យ) ដែលមានច្រកចូលសំខាន់ពីទិសខាងកើត ចន្លោះរវាងថែវ ឬកំពែងដែលនៅក្បែរ
ប្រាង្គ កណ្តាល គឺខាងត្បូងវែងឬជំងង់ខាងជើង ផ្ទុយពីប្រាសាទអង្គរវត្ត និងវត្តអធ្យា
ដូចនេះ យើងអាចបង្កើតទ្រឹស្តីថ្មីមួយទាក់ទងនឹងភាពមិនស្មើគ្នានេះ គឺមិនទាក់ទងនឹង
ដំណើរគោតរបស់ព្រះអាទិត្យដែលមានរយៈពេលវែងនៅទិសខាងជើង និងរយៈពេលខ្លី
នៅទិសខាងត្បូងដូចការស្នើឡើងរបស់លោកស្រី Mannikka នោះទេ។

**សម្មតិកម្មថ្មីរបស់ខ្ញុំ ភាពមិនស្មើគ្នានេះមិនទាក់ទងនឹងដំណើរគោតរបស់ព្រះ
អាទិត្យទេ វាទាក់ទងនឹងទិសដៅនៃច្រកចូលសំខាន់ ពោលគឺផ្នែកឬចន្លោះនៅខាងឆ្វេងដៃ
របស់យើង ត្រូវជំងង់ខាងស្តាំជានិច្ច មានន័យថា យើងត្រូវឈរនៅលើផ្លូវចូលសំខាន់
ហើយបែរមុខទៅរកប្រាង្គកណ្តាល។**


តើហេតុអ្វីបានជាគេស្ថាបនាប្រាសាទទាំងនេះអោយមានភាពមិនស្មើគ្នាបែបនេះ?
វាជាបញ្ហាមួយដែលពិបាកពន្យល់អំពីទស្សនៈនៃការស្ថាបនាប្រាសាទអោយមាន
ភាពមិនស្មើគ្នារវាងចន្លោះខាងឆ្វេង និងខាងស្តាំណាស់ ព្រោះយើងពុំមានសិលាចារឹក
រៀបរាប់អំពីទស្សនៈបែបហ្នឹង ហើយប្រពៃណីនេះពុំមានបន្តរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននោះទេ។
បើយើងពិនិត្យមើលអោយកាន់តែជ្រៅ មិនត្រឹមតែបង្កើនសំណង់ប្រាសាទទេដែលមានភាព
មិនស្មើគ្នា សូម្បីតែមណ្ឌលស្ថាបនារបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី២^៥ ក៏មានលក្ខណៈបែបនេះដែរ។
មណ្ឌលស្ថានេះមានរាងជាការេ ដែលជ្រុងខាងក្រៅនីមួយៗមានប្រវែង៨៣សង់ទីម៉ែត្រកម្ពស់
៤១សង់ទីម៉ែត្រ។ អ្វីដែលចម្លែកនោះគឺផ្ទៃខាងក្នុងត្រូវបានគេធ្វើមិនអោយស្មើគ្នា គឺជ្រុងម្ខាង
មានប្រវែង៦៥សង់ទីម៉ែត្រ និងម្ខាងទៀតមានប្រវែងតែ៦២សង់ទីម៉ែត្រទេ (រូបលេខ១៦)។
យើងមិនដឹងថា ព្រះអង្គ និងរាជគ្រូ មានទស្សនៈអ្វីលើភាពមិនស្មើគ្នានេះទេ។ វាហាក់
បីដូចជា ទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការរៀបចំទំហំធ្វាសង្វាងឱ្យមានប្រវែងមិនស្មើបែបនេះ ដូចគ្នា
នឹងទស្សនៈនៃការស្ថាបនាប្រាសាទអង្គរវត្តដែរ។

^៥ សុខ កែវ សុវណ្ណារ៉ា ២០២០

អត្ថបទ៖ វិសមភាពនៃសំណង់ប្រាសាទក្នុងរាជ្យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី២


ជាសង្ខេប អត្ថបទនេះបង្ហាញពីភាពមិនស្មើគ្នា លើសំណង់ប្រាសាទក្នុងរាជ្យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី២។ ម្យ៉ាងអត្ថបទនេះចង់បង្ហាញពីការមិនយល់ស្របជាមួយមតិរបស់អ្នកស្រី Mannikka ដែលបានសន្និដ្ឋានថា ភាពមិនស្មើគ្នារវាងជញ្ជាំងខាងត្បូង និងជញ្ជាំងខាងជើង ទាក់ទងទៅនឹងដំណើរគោចររបស់ព្រះអាទិត្យ ពីចំនុចកណ្តាលទៅជើង និងទៅត្បូង។ យោបល់នេះហាក់ដូចជាមិនត្រឹមត្រូវ ព្រោះបើយើងស្រាវជ្រាវភាពមិនស្មើគ្នាលើសំណង់ប្រាសាទក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះអង្គ យើងនឹងឃើញយ៉ាងច្បាស់ថា ផ្នែកនៅខាងឆ្វេងដៃតែងតែមានធ្លាធំជាងផ្នែកខាងស្តាំ គឺមិនពាក់ព័ន្ធ និងដំណើរគោចររបស់ព្រះអាទិត្យទេ។ ទោះយ៉ាងណា ទស្សនៈនៃការរៀបចំបែបនេះ យើងមិនទាន់មានព័ត៌មានសម្រាប់ពន្យល់នៅឡើយទេ។ វាទាមទារអោយយើងធ្វើការសិក្សានិងស្រាវជ្រាវបន្ថែម។

ដូចនេះ អត្ថបទនេះគ្រាន់តែបង្ហាញពីភាពមិនស្មើគ្នា ចំពោះការសន្និដ្ឋានអំពីមូលហេតុនេះនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយ។

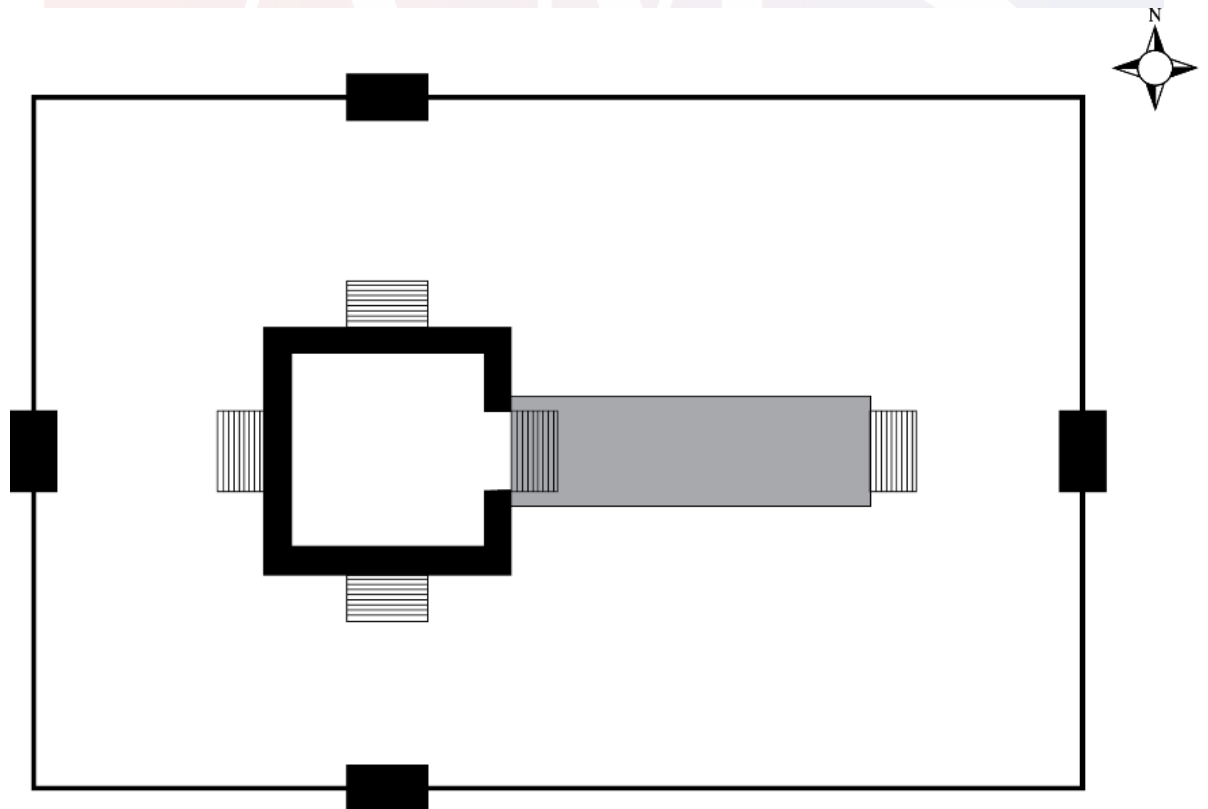


រូបលេខ១១៖ ប្លង់ទូទៅនៃសំណង់ប្រាសាទ


អត្ថបទដោយ៖ សុខ កែវ សុវណ្ណារ៉ា

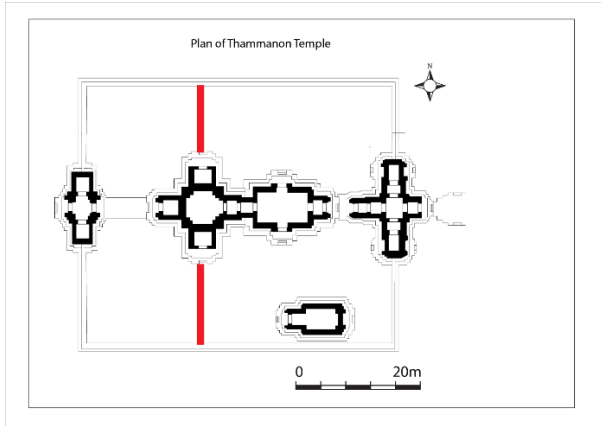

រូបលេខ២-៣៖ ប្លង់បង្ហាញកន្លែងមិនស្មើគ្នា (ប្រាសាទធម្មនន្ទ)

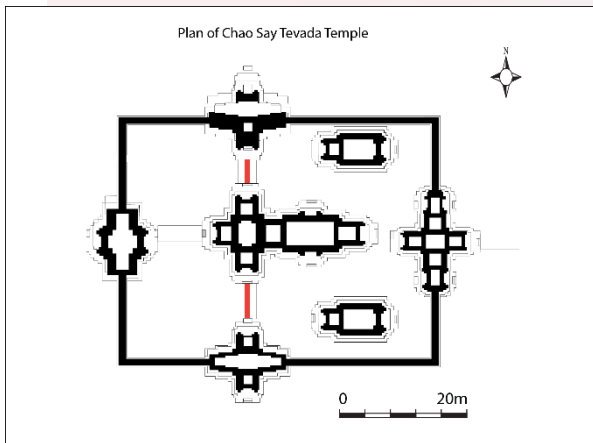


រូបលេខ២-៥៖ ប្លង់បង្ហាញកន្លែងមិនស្មើគ្នា (ប្រាសាទចៅសាយទេវតា)

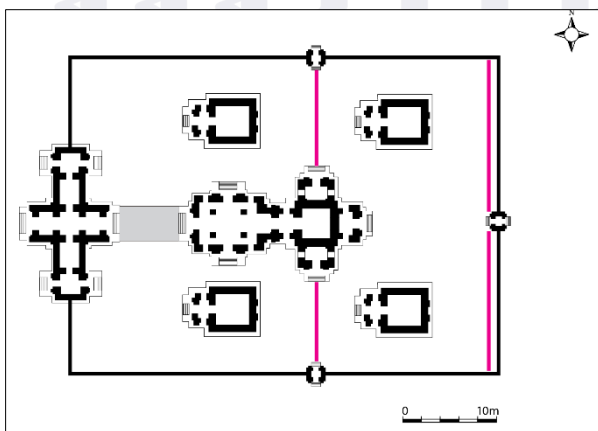


រូបលេខ២-៧៖ ប្លង់បង្ហាញកន្លែងមិនស្មើគ្នា (ប្រាសាទវត្តអធ្យា)

Pl. XXXVII.

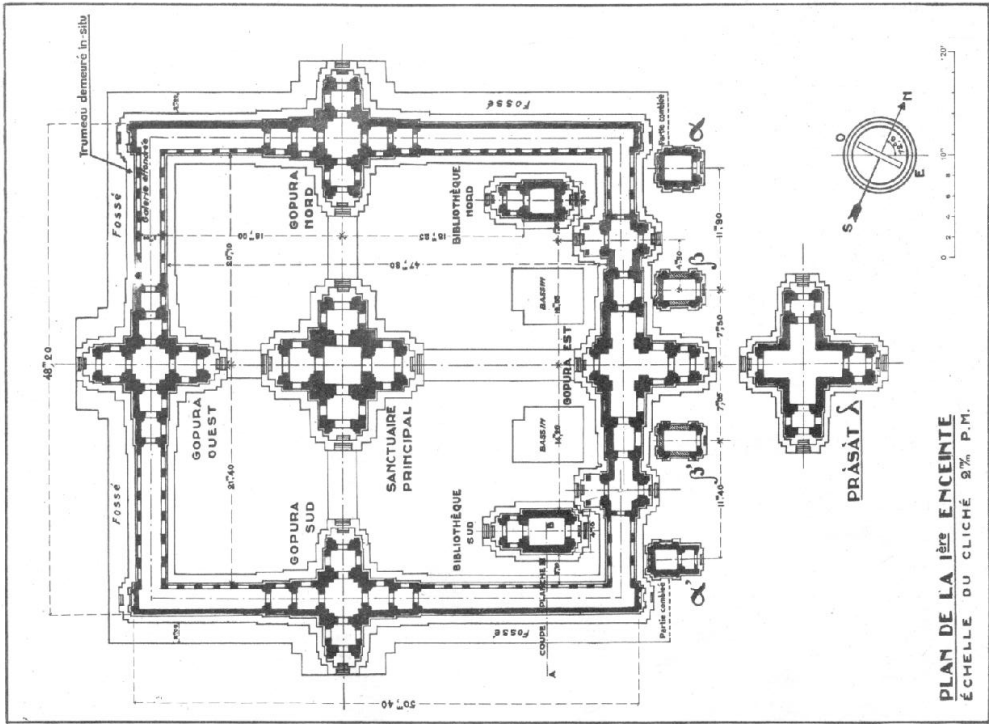


រូបលេខ៨៖ ប្លង់បង្ហាញកន្លែងមិនស្មើគ្នា (ប្រាសាទព្រះខ័នកំពង់ស្វាយ)

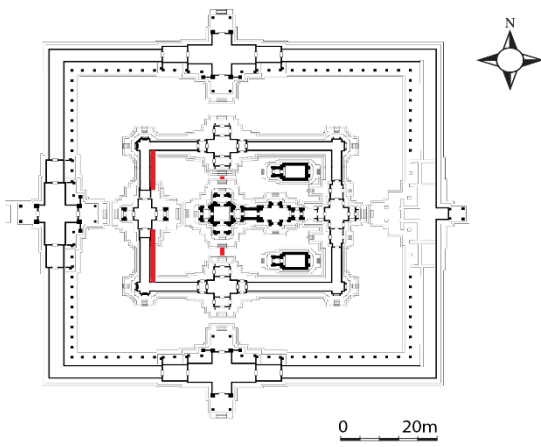

រូបលេខ៩-១០៖ ប្លង់បង្ហាញកន្លែងមិនស្មើគ្នា (ប្រាសាទបន្ទាយសំរែ)

អត្ថបទ៖ វិសមភាពនៃសំណង់ប្រាសាទក្នុងរាជ្យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី២


រូបលេខ១១-១២៖ ប្លង់បង្ហាញកន្លែងមិនស្មើគ្នា (ប្រាសាទអង្គរវត្ត)

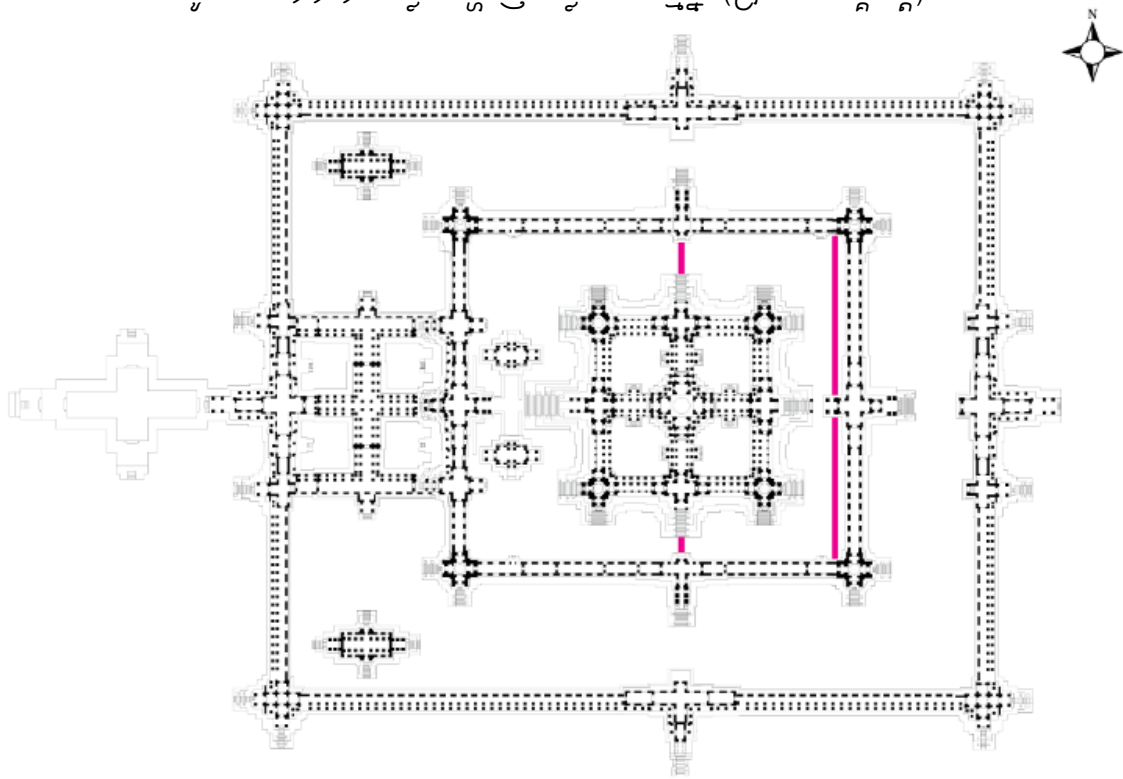


(ប្រភពរូបភាព៖ លោក ឈូក សុម៉ាឡា)

អត្ថបទដោយ៖ សុខ កែវ សុវណ្ណារ៉ា

អត្ថបទ៖ វិសមភាពនៃសំណង់ប្រាសាទក្នុងរាជ្យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី២

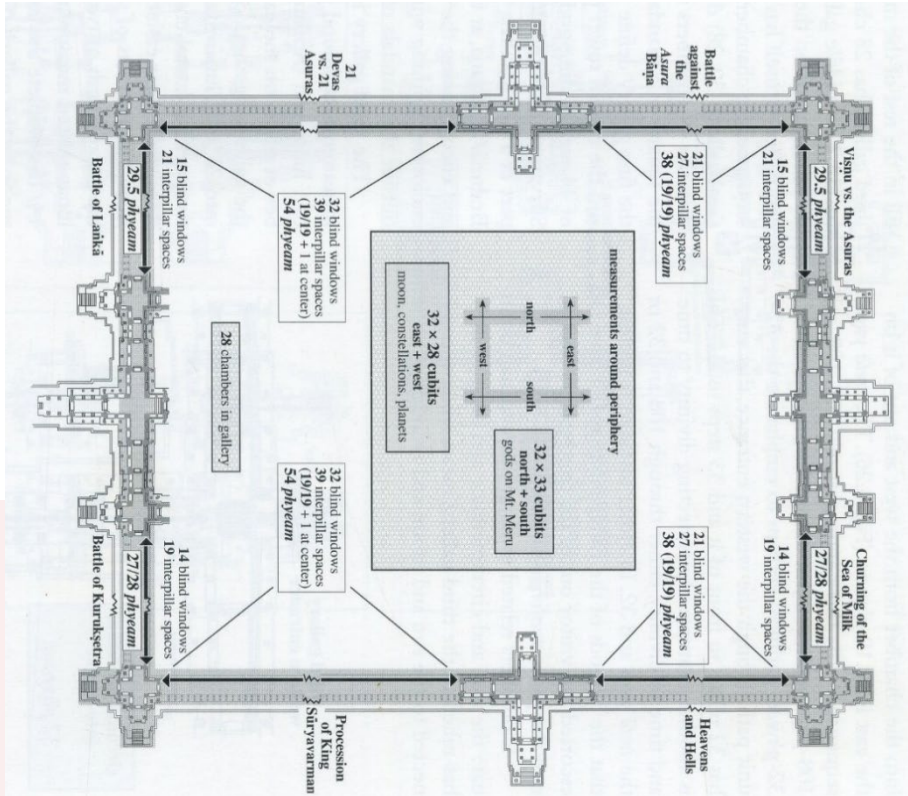

រូបលេខ១៣៖ គំនូសបង្ហាញភាពមិនស្មើគ្នារបស់អ្នកស្រី Mannikka

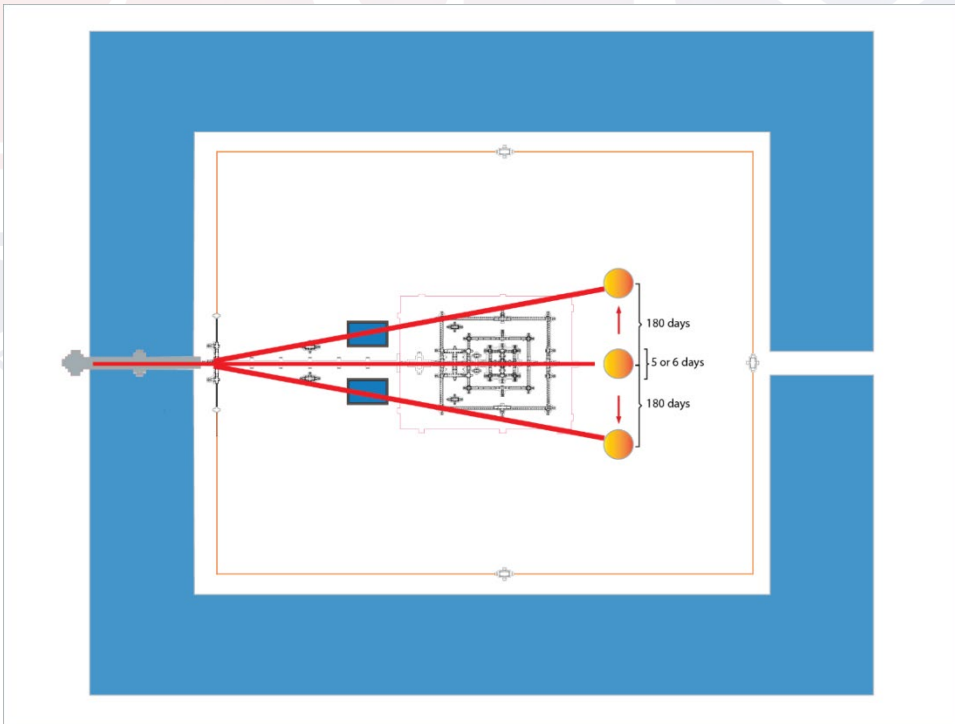

រូបលេខ១៤៖ ចំនួនថ្ងៃនៃព្រះអាទិត្យគោចរ

អត្ថបទដោយ៖ សុខ កែវ សុវណ្ណារ៉ា



រូបលេខ១៥៖ មណ្ឌបរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី២

ឯកសារយោង

Eleanor Mannikka, (1996), *Angkor Wat- Time, Space, and Kingship*, University of Hawaii Press,

Henri, Mauger, (1943), *Prah Khan de Kompon Svay*, BEFEO, Paris, PL.XXXVIII.

សុខ កែវ សុវណ្ណារ៉ា, (២០២០), *អាថ៌កំបាំងមណ្ឌបព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី២នៅប្រាសាទអង្គរវត្ត*, ក្នុងAMS , ភ្នំពេញ។

សុខ កែវ សុវណ្ណារ៉ា (២០២០), *ទស្សនៈនៃការស្ថាបនាប្រាសាទអង្គរវត្តជាមួយនិងចំនួន៦ និង១២*, ក្នុង AMS, ភ្នំពេញ។

សុខ កែវ សុវណ្ណារ៉ា, (២០២១), *ប្រាសាទវត្តអណ្ណា*, ក្នុងAMS , ភ្នំពេញ។

